

أساسات المباني على القطع الصخري

دراسة حقلية

محمد نور ياسين فطاني و فيصل فؤاد وفا

قسم الهندسة المدنية ، كلية الهندسة ، جامعة الملك عبد العزيز ،
جدة ، المملكة العربية السعودية

تدور هذه الورقة حول سلامة منشأ شيد على قطع صخري انهارت الطبقة الترابية الرقيقة الموجودة فوق الطبقة الصخرية من تحت بعض قواهده مسبباً انكشاف تلك القواعد مما أثار الشكوك في سلامة المنشآ وأدى إلى خلاف بين المالك والمقاول .

يهدف هذا البحث إلى تعريف المهندسين بإحدى مشاكل الأساسات على القطع الصخري وطريقة علاجها وسبل تجنبها قبل حدوثها .


مقدمة

تنفذ سنوياً في مختلف أرجاء المملكة مشاريع إنسانية تقدر قيمتها ببلايين الريالات . ومن الأهمية عند تنفيذ تلك المشاريع مراعاة التصميم الصحيح والتنفيذ والإشراف الدقيقين ، مع الأخذ في الاعتبار الظروف المحيطة بالمنشأ لتجنب حدوث مخالفات في التصميم أو الإشراف أو التنفيذ ، يتبع عنها قضايا قانونية وفنية يستغرق حلها زمناً طويلاً ومسبباً خسائر مادية ومعنوية كبيرة .

تُناقش الورقة خلافاً بين مالك ومقاول حول سلامة أساسات منشأ متعدد الأدوار بُنى على قطع صخري في مكة المكرمة . ونظراً لأهمية المبني قام فريق من الباحثين بتحري سلامة الأساسات التي هي حلقة الوصل بين المنشآ وأرضية تأسيس المنشآ . يهدف هذا البحث إلى تعريف المهندسين بإحدى مشاكل الأساسات على القطع الصخري وطريقة علاجها وسبل تجنبها قبل حدوثها .

الوصف العام


يقع المنشأ المكون من مبنيين منفصلين في منطقة أجياد بمكة المكرمة . يتكون المبني الخلفي من مستويين مختلفين ، المستوى السفلي يتكون من ثلاثة أدوار والمستوى العلوي يتكون من دورين لانحدار الموقع الحاد في تلك المنطقة . يتكون المبني الأمامي من خمسة أدوار ، بالإضافة إلى غرفة كهرباء للتيار العالي على مستوى الشارع (الشكلان ١ ، ٢) .

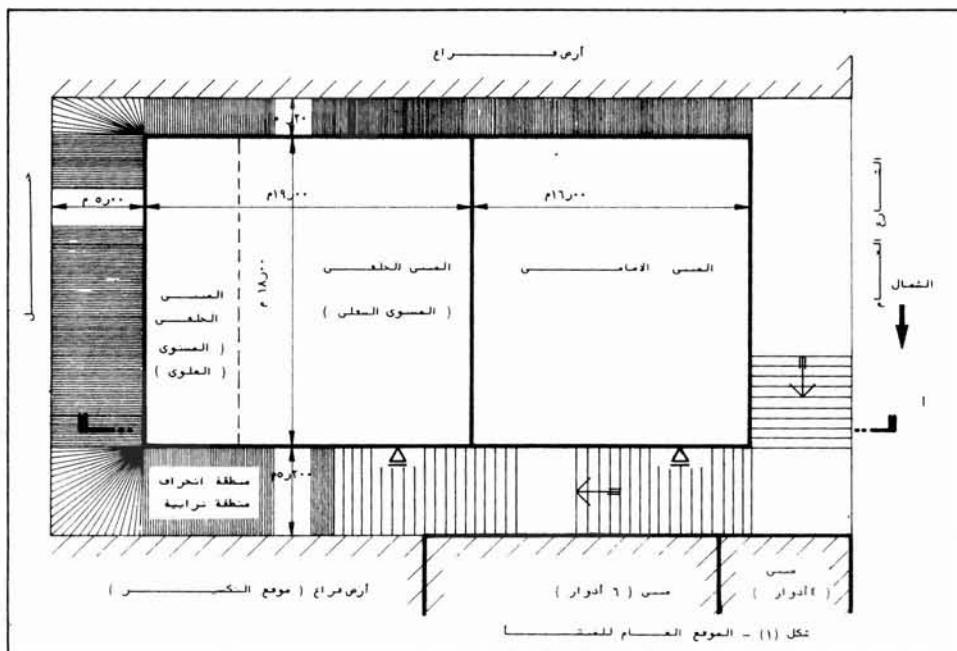

شكل (١) : الموقع العام للمنشأ

ُشيد هيكل المنشأ من الخرسانة المسلحة المصبوغة في الموقع ، وتم تلييسها باللياسة العادية . دُهنت الحوائط بالدهان البلاستيكي . وصُنعت النوافذ من الألuminium الأبيض والزجاج ، أما الأبواب الداخلية فُصُنعت من الخشب . يتكون الكساء الخارجي من طرطشة عادية مع كساء بالحجر الجيري للأجزاء الواقعة بين التوافذ للتناسق المعماري .

يقع المبني على منحدر جبلي من صخر البازلت في المنطقة الخلفية من الموقع ، وصممت الأساسات

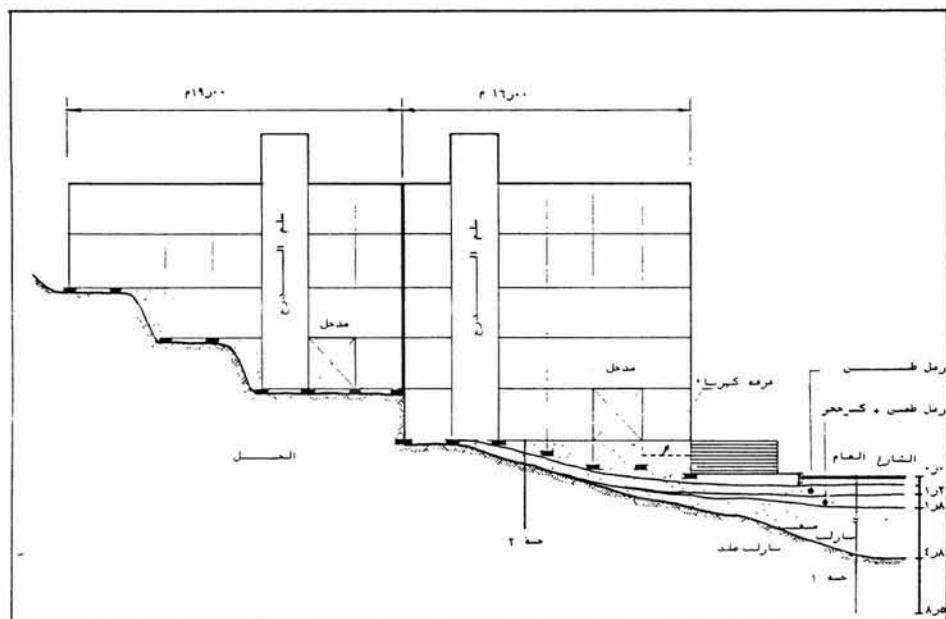

شكل (٢) : مقطع طولي للمبني ١ - ١

ونفذت على هيئة قواعد سطحية منفصلة وعمق التأسيس حوالي ٢ م في الجزء الأمامي من المبني الأمامي ، في حين نفذت القواعد على سطح صخر « البازلت » مباشرة في المناطق العلوية .


المشكلة

قام الجار بحفر الطبقات الصخرية وإزالتها ، لتخفيض موقعه وتسويته دون مستوى أساسات المنشآت موضوع الدراسة ، مما أدى إلى انجراف الطبقة الترابية الموجودة فوق الطبقة الصخرية بالبني الخلفي . نتج عن ذلك اكتشاف بعض القواعد ، وظهور تجويف تحت بعضها مما أثار الشك في سلامة المنشآت (شكل ٣) .

خطة العمل

وضع الفريق البحثي خطة عمل يتم من خلالها اقتراح الحلول المناسبة شملت التالي :

- أ - التعرف على المشكلة .
- ب - الدراسة والتحليل .
- ج - اقتراح الحلول المناسبة .

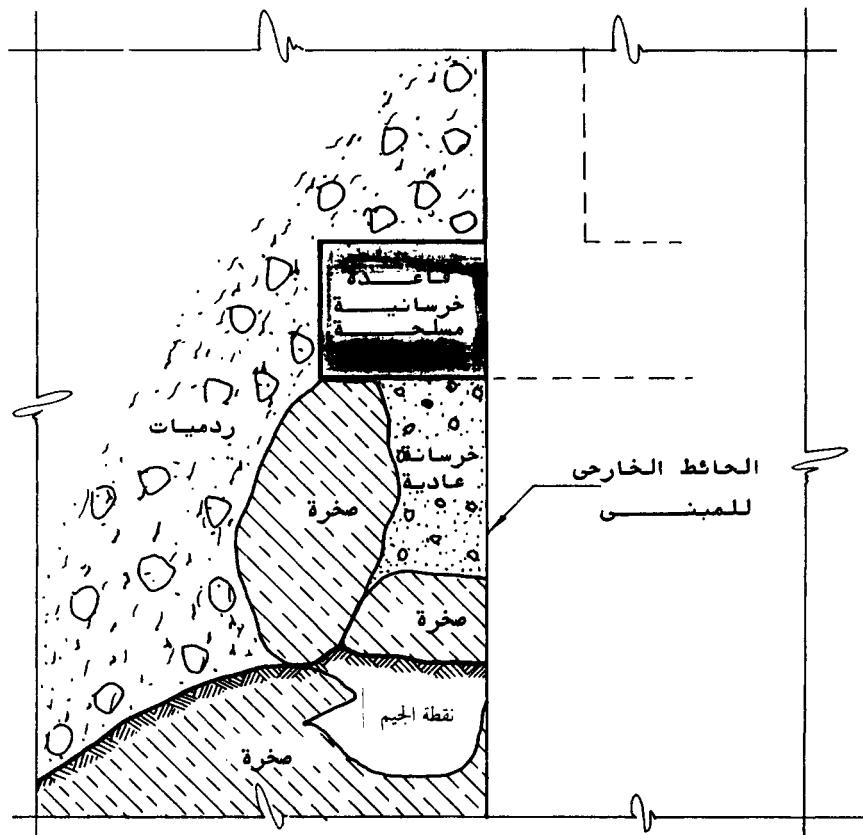

شكل (٣) : مقطع عرضي لقاعة مؤسسة على كتل صخرية وأنربة

التعرف على المشكلة

تمت مراجعة المخططات والمواصفات الخاصة بالمشروع ، ووُجد أن القواعد صممت لتنفذ على تربة مقاومة لانقلاب عن $2 \text{ كجم}/\text{سم}^2$ وليس على قطاع صخري . كما تمت مراجعة تقرير التربة . وتبين ، من خلال جستين (حفرة استكشاف) ، كما في الشكل (٢) ، أن التربة في الموقع تتكون من طبقات الرمل الطمي المحتوي على كسر الحجر في الجهة الأولى ، ثم طبقة « بازلت » متفتت بعدها طبقة « بازلت » صلدة حتى نهاية عمق الحفرة والذي بلغ $8,50 \text{ م}$. أما الجهة الثانية فإنها تظهر طبقة الرمل تليها مباشرة طبقة « البازلت » الصلدة مستمرة حتى نهاية حفرة الاستكشاف على عمق $4,80 \text{ م}$. ويظهر صخر البازلت على السطح في المنطقة الخلفية للموقع مع وجود طبقة ترابية رقيقة على سطح الصخر .

وتم تقسيم القواعد بصورة عامة حسب تأسيسها كالمبني :

المجموعة الأولى : قواعد على صخر على القاومه .
المجموعة الثانية : قواعد مؤسسة على تربة جيبيه ذات سماكة مختلفة وتحتها طبقة صخرية صلدة .
المجموعة الثالثة : قواعد مؤسس جزء منها على صخر والجزء الآخر إما على ردم وأما على كتل صخرية تختهر ردم تسهل إزالته .

تمت مراجعة المخطوطات الإنسانية ، ووجد أنها صحيحة وأن القواعد صمدت على أساس أن تحمل التربة هو ٢ كجم / سم^٢ . على باذن صخور البازلت في الموقع يترواح تحملها من ٢٠ إلى ٣٠ كجم / سم^٢ . كما أن عينات الفلوب الحرسانية التي أخذت من مختلف أجزاء المبني أعطت نتائج مرضية [١] .

قام الفريق بمعاينة بعض الشقق الشعيرية الموجودة في المبني الخلفي ، ووجد أنها محصورة بطبقة اليسنة . ونقل عرض تلك الشقق عن ١ سم ، وتم وضع عجينة جبصية فوق بعض الشقق و بعد مرافقتها لفترة زمنية تأكد أنها تشققات مستقرة [٢] .

تم تحمل الطابقين العلوين والسطح للمستوى العلوى للمنبى الخلفي من قبل المالك والقاول يأكلناس أسمنت بجيث تعطي حلا يعادل الحمل الجي التصميمى ٣٠ كجم / م^٢ . وبعد مرور خمسة شهور ، وجد أن المبني مستقر تحت الأحمال الموضوعة عليه [٣] ولم تتسع التشققات الموجودة ولم تظهر أية تشققات جديدة .

الدراسات والتخليل

بعد دراسة المشكلة من جميع جوانبها ، يمكن تقسيم الموارم المسببة لها إلى ثلاث مجموعات [٤-٥] :

- المجموعة الأولى : التصميم
- المجموعة الثانية : التنفيذ
- المجموعة الثالثة : الإشراف


فالتصميم يدخل من تحرير التربة للموقع لم يمثل المنطقة التي تم بناء المبني عليها حيث تمت إزاحة موقع المبني للخلف مسافة ١٠ أمتار نتيجة توسيعة الشارع العام . ويالرغم من تشابه المنطقة في التكوينات الجيولوجية والخصائص الجيوفيقية ، إلا أن التحرير لم يقدم تصميات خاصة بتنفيذ القواعد على الطبقات الصخرية في المبني العلوي ، مثل إزالة الصخور المثلثة والخشنة ، والرمدات ، والأترية ، والتأكد من وجود سطح صلد مع ضرورة تسوية الأرضية الصخرية بالمرسانة العادلة ، ومن ثم صب القواعد الحرسانية المسلاحة للمبني . كما أن قواعد المبني صمدت على افتراض تأسيسها على تربة وليس على قطع صخري . أما التنفيذ فلم تتبّع فيه الأصول الهندسية المعروفة عند تنفيذ القواعد على سطح صخري .

أما الإشراف فيبدو أنه كان غائباً عن الموقع عند صب القواعد حيث أعطيت تصاريح صب القواعد بالرغم من أن الأصول الفنية في التنفيذ تؤكد تماماً على نظافة موقع القاعدة قبل صبها .


وبدراسة الموقع عن كثب ، ونظرًا لعدم حدوث تحرك لأي من قواعد المبنى نتيجة التحميل ، فإنه يستنتج أن الحمل التصميمي أقل بكثير من مقاومة صخر « البازلت » المنفذ عليه القواعد . أما القواعد المنفذة جزئياً على صخر وجزئياً على ردم ترابي فوق طبقات صخرية فقد أعطت مساحة الجزء الملامس للصخر والتبقى بعد الانهيار الترابي الحمل المطلوب .

اقتراح الحلول المناسبة

لعلاج الوضع غير المستقر ، يتطلب الأمر مرحلتي عمل رئيستين تكمل إحداهما الأخرى ، المرحلة الأولى هي محاولة حفظ المبنى مستقراً دون حدوث عزوم على القواعد ، ويتم ذلك بحقن الفراغات الموجودة بخلط خرساني عالي المقاومة تحت ضغط عالٍ لتعبئتها (شكل ٤) . أما المرحلة الثانية فهي حماية المبني من دخول مياه الأمطار إلى منطقة القواعد حتى لا تُسبِّب جرف أية مواد متفتقة أو أتربة تكون تحت القواعد الداخلية . ويتم ذلك ببناء حاجز ساند فوق الصخر من الجهة العلوية ومعالجته بماء مانعة لتسرب الماء إلى اتجاه المبني (شكل ٥) . وبعد العلاج ، يجب التأكد من أن ماتم يفْى بالمتطلوب قبل استخدام المبني

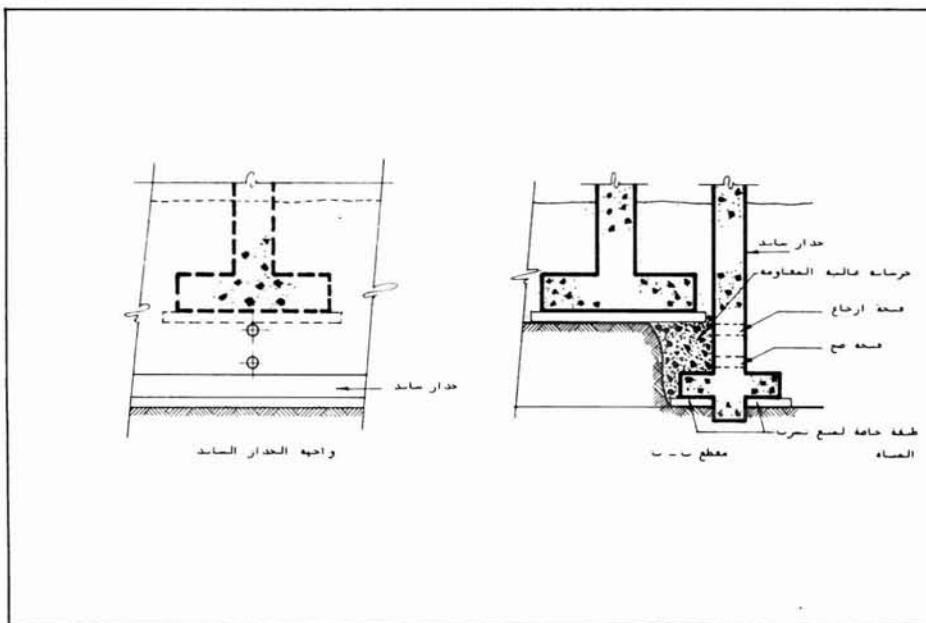

شكل (٤) : اقتراح المعالجة لملء الفراغات تحت القواعد ومنع تسرب المياه تحت المبني

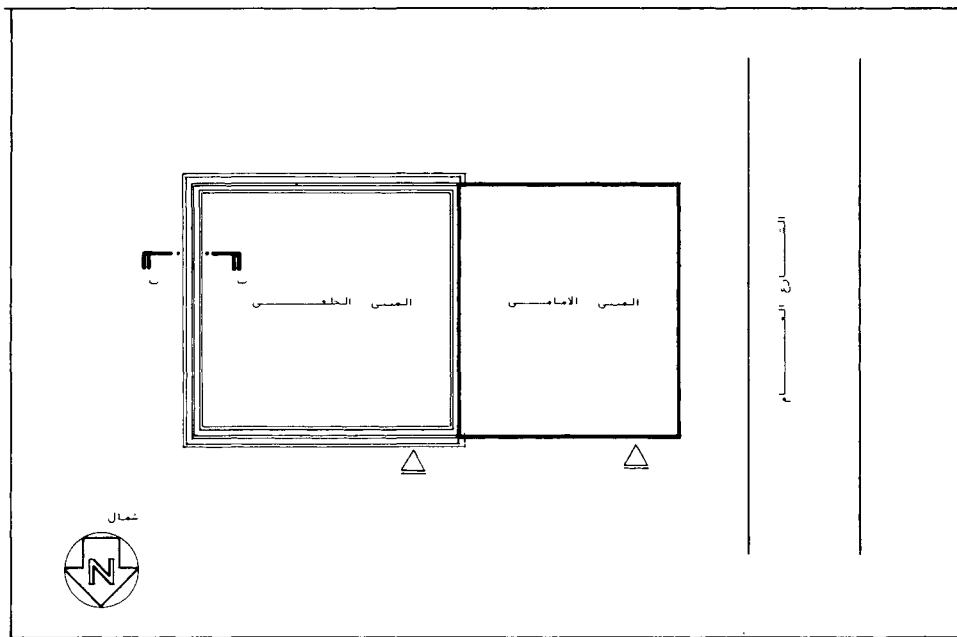

شكل (٥) : الموقع العام للمبني موضحاً منطقة المعالجة المقترحة

وذلك يتحمّله بأقصى حمل يسمح به التصميم ومراقبة المبني . وحيث إن المالك والمنفذ قد حمل المبني بحمل $300 \text{ كجم}/\text{م}^2$ ولمدة خمسة أشهر دون حدوث أية حركة لقواعد دون ظهور تشغقات خرسانية في المبني ، فإن ذلك يجعل المبني مستقراً وأمناً حسب المواصفات العالمية^[١] .

توصيات عامة

وبصفة عامة ، لتفادي حدوث مشاكل من هذا القبيل عند تصميم قواعد على تكوينات صخرية ، فإن على مهندس التقنية الأرضية الخذر التام للحالات التالية^[٧، ٦] :

- ١ - وجود تشغقات صخرية مائلة (طبقات مائلة) غير مستقرة توضع عليها القاعدة فتتحرك تلك القاعدة ومن ثم تنهار ، فينهار المبني .
- ٢ - وجود صخور هشة أو أتربة على الطبقة الصخرية حيث تختلف مقاومة الجهد في الجزء من القاعدة الواقع على هذه الأتربة والجزء الآخر الواقع على تكوين صخري صلّد ، مما يسبب حدوث عزم على القاعدة يؤدي إلى احتمال انهيار التربة ومن ثم القاعدة وبالتالي المبني .

- ٣ - وجود تجويفات أرضية (Cavities) لا يمكن رؤيتها إلا من خلال الجسات الأرضية المركزة . وهذه التجويفات تسبب ضعفًا في تحمل القاعدة فينبار القوس الحامل للتجويفات فينبار القاعدة ومن ثم المبني .
- ٤ - وجود صخور مظهرها يوحى بأنها صلدة ولكن بوجود الماء تكون هشة مثل الطين الصفعي (shales) ، أو تذوب كالصخر الملحي ، وبالتالي تنهار القاعدة بمجرد وصول الماء إليها . فالتصميم والتنفيذ الجيد المرتبطان بإشراف هندي متفهم هو العلاج الأمثل لهذا النوع من مشاكل التقنية الأرضية حفاظاً للأرواح والأموال . فالوقاية خير من العلاج .

المراجع

ACI Committee 437, *Strength Evaluation of Existing Concrete Building (ACI 437R-67 revised 1982)*, [١] American Concrete Institute, Detroit, 7p. (1982).

ACI Committee 224, "Cause, Evaluation and Repair of Cracks in Concrete Structures (ACI 224-IR-84)", *ACI Journal*, 81 : 211-230 (1984).

[٣] فطاني ، محمد نور ياسين : «الإشراف على المبني : تجارب من الماضي» ، السجل العلمي لبحوث المؤتمر الثاني للمهندسين السعوديين ، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، الظهران ، المملكة العربية السعودية - ٤ - ٧ ربيع الأول ١٤٠٦هـ (٥٨٧ - ٥٦٣) .

[٤] زين العابدين ، حبيب مصطفى : حول تقيين الإشراف على التنفيذ لدى وكالة وزارة الأشغال العامة ، وزارة الأشغال العامة والإسكان ، الرياض ، المملكة العربية السعودية - ١٤٠٢هـ .

[٥] فطاني ، محمد نور ياسين : دراسة التشققات والبلاطات المابطة في فيلا بمدينة جدة - تقرير خاص للملك - شعبان ١٤٠١هـ .

Bowen, J.E., *Foundation Analysis and Design*, Third Ed., McGraw-Hill Book Company, New York [٦] (1984).

Canadian Geotechnical Society, "Canadian Foundation Engineering Manual", 2nd Ed., Canadian [٧] Geotechnical Society, Vancouver, Canada (1985).

Building Foundation on Rock: A Case Study

MOHAMED N. FATANI AND FAISAL F. WAFA
*Civil Engineering Department, Faculty of Engineering,
King Abdulaziz University, Jeddah, Saudi Arabia.*

ABSTRACT. This paper presents an investigation of the safety of a reinforced concrete structure constructed on rock slope. The thin soil layer above the rock was washed out leaving some footings partially exposed. Safety of the structure was questioned leading to a controversy between the owner and the contractor.

The aim of this work is to inform the practicing engineers of one of the problems associated with building foundation on rock, the possible solution, and recommendations to avoid such a problem.